



**МЧС РОССИИ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ**

**Управление надзорной деятельности  
и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности  
и профилактической работы  
Колпинского района**

Финляндская ул., д. 8, Колпино, г. Санкт-Петербург  
Тел./факс 461-56-33  
Тел. доверия: 299-99-99, тел. УНДПР: 718-25-61

09.08 2017 г. № 550-2-13-23

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О приемке к новому учебному году

И.о. директора  
СПб ГБПОУ «СПБПК»

А.П. Тихонову

ул. Труда, д. 1/7, г. Колпино,  
Санкт-Петербург, 196654

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Колпинского района УНДПР ГУ МЧС России по городу Санкт-Петербургу, рассмотрев Ваше письмо в порядке консультирования юридических лиц и граждан по вопросам выполнения требований пожарной безопасности, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, в здании Санкт-Петербургского Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Санкт-Петербургский политехнический колледж по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Труда, д. 1/7, подлежащего приемке к новому 2017 – 2018 учебному году, сообщает, что на указанном объекте защиты имеются следующие нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

1. В подвале, приборы приемно-контрольные системы автоматической пожарной сигнализации, установлены в помещении без круглосуточного пребывания дежурного персонала.
2. В помещениях подвала, образовавшиеся отверстия в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями не заделаны негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость.
3. В техническом помещении (водомерный узел в подвале), организован производственный участок, а также хранится оборудование, мебель и других предметы.
4. Эвакуационный путь по коридору первого этажа загроможден оборудованием (в коридоре на первом этаже на путях эвакуации установлен турникет).
5. Система противопожарной защиты объекта (автоматическая установка пожарной сигнализации, система оповещения людей о пожаре) находится в неисправном состоянии.
6. Двери лестничной клетки не имеют приспособление для самозакрывания и с уплотнением в притворах (двери на третьем этаже).

7. Средства противопожарной защиты объекта (противопожарные двери на переходном мостике) находятся в неисправном состоянии (на противопожарной двери отсутствует доводчик).
8. Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности отделочных материалов, применяемых на путях эвакуации в коридоре у спортивного зала, подтверждающая возможность применения таких материалов для отделки стен.
9. Настенные речевые оповещатели в помещениях актового зала, расположены от потолка до верхней части оповещателя, на расстоянии менее 150 мм.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Колпинского района считает возможным принять вышеуказанное здание к новому 2017 – 2018 учебному году при условии соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Заместитель начальника отдела



А.Ю. Сидоренко